



1 Kalksinterkruste an der Unterseite von Architrav **029A**



2 Rissbildung des Betons im Bereich des Türsturzes des Cellaportals



1 Geschädigte Fugenmasse im Bereich der Marmorbauteile




2 Stark korrodierte Klammer in der Lagerfuge der Südostecke (040A. 089A)




1 Verstärkte Korrosion am Klammeransatz infolge einer möglichen Wechselwirkung mit dem verwendeten Klebstoff



2 Abstandhalter aus Eisen im Fugenbereich zwischen **025K** und **040A**: die Korrosion führt zu Schaden an der Fugenmasse und zu Verfärbungen

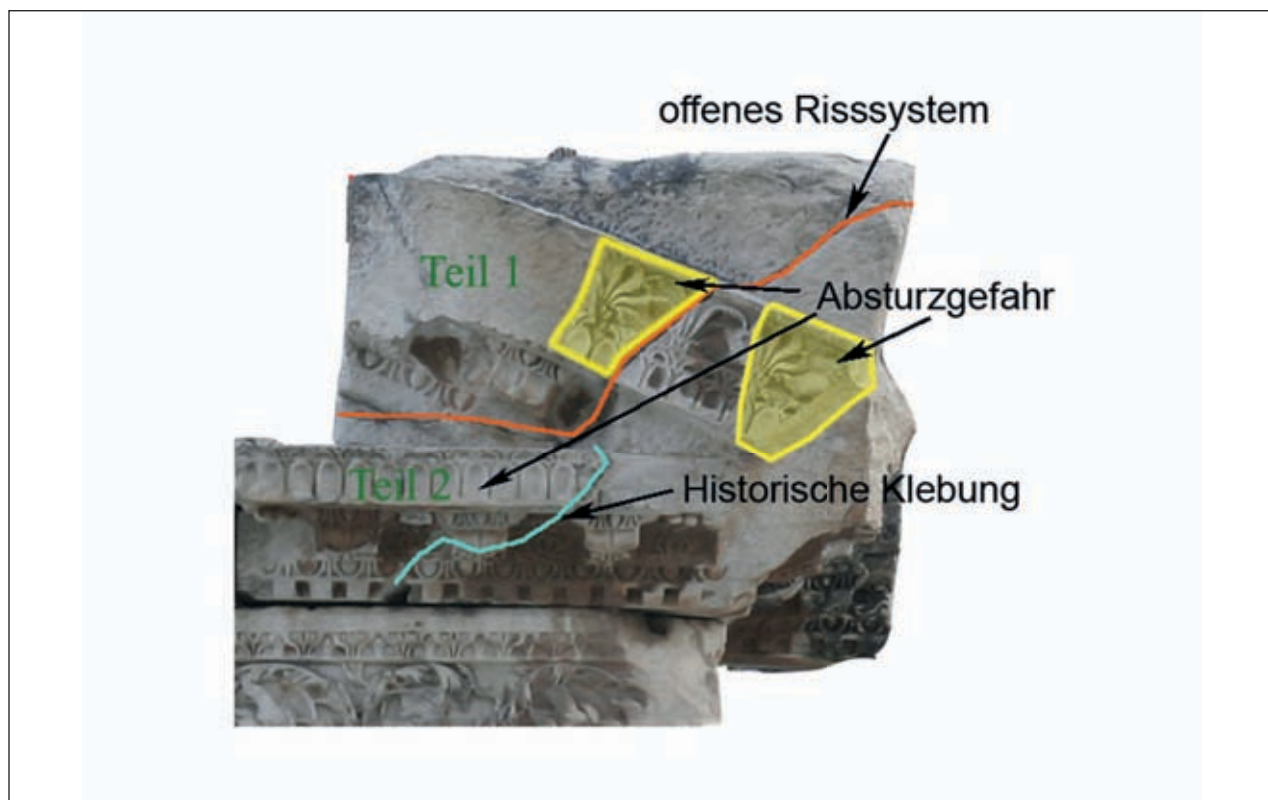


1 Akute Schäden an Block 053G

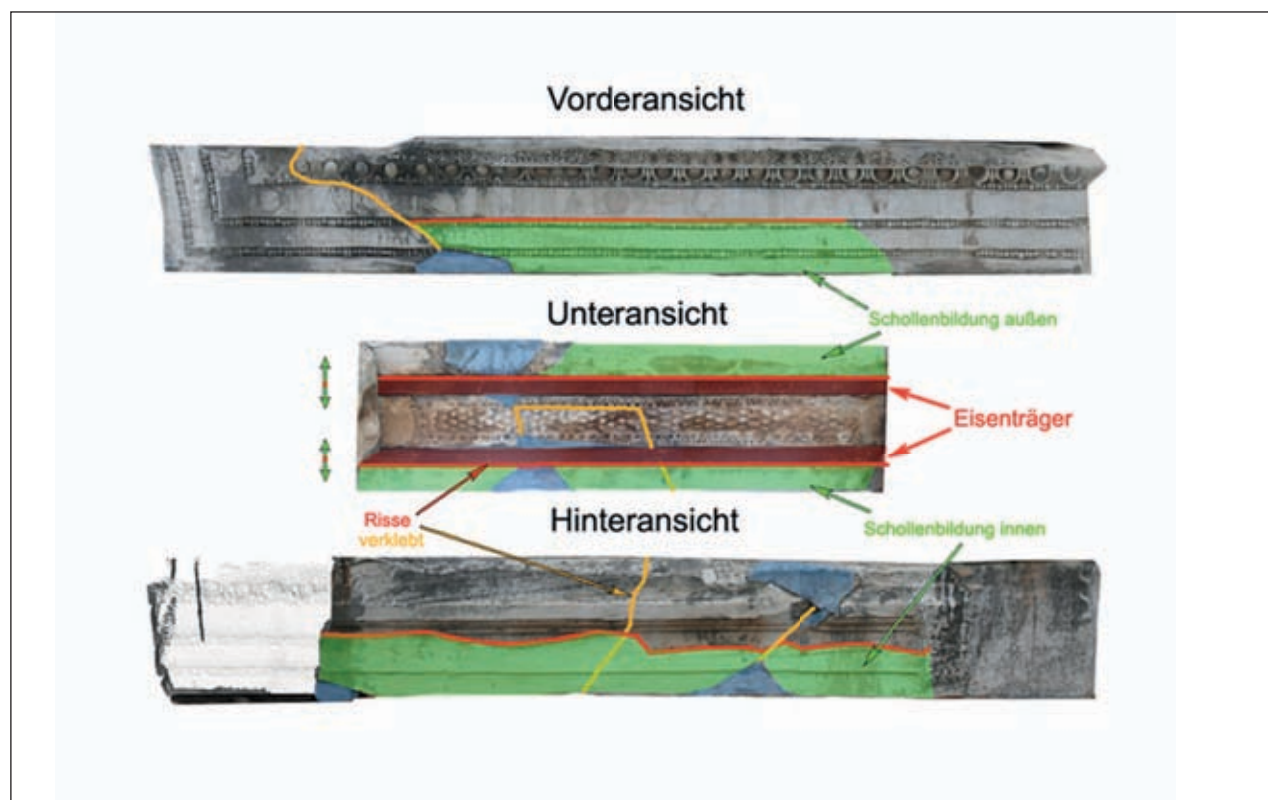

2 Akute Schäden an Block 040A



1 Schollenbildung an der Rückseite von Block **095L**

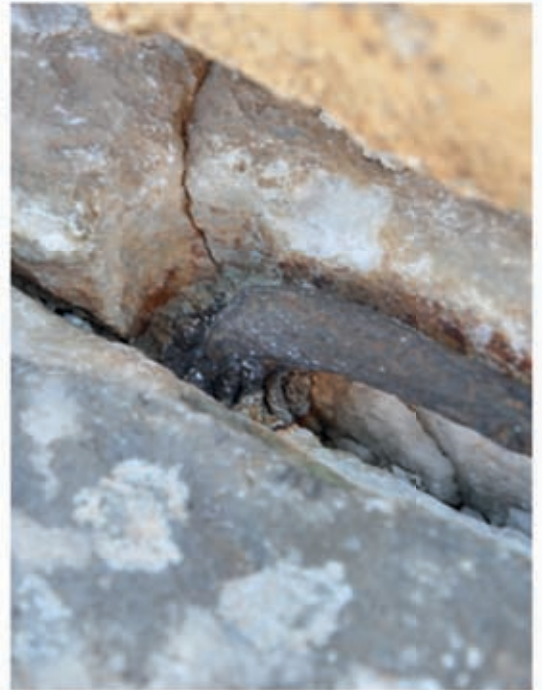


2 Eisenklammer zwischen **095L** und **098D**



3 Risse an **099D**



4 Risse an **099D**, Rückseite

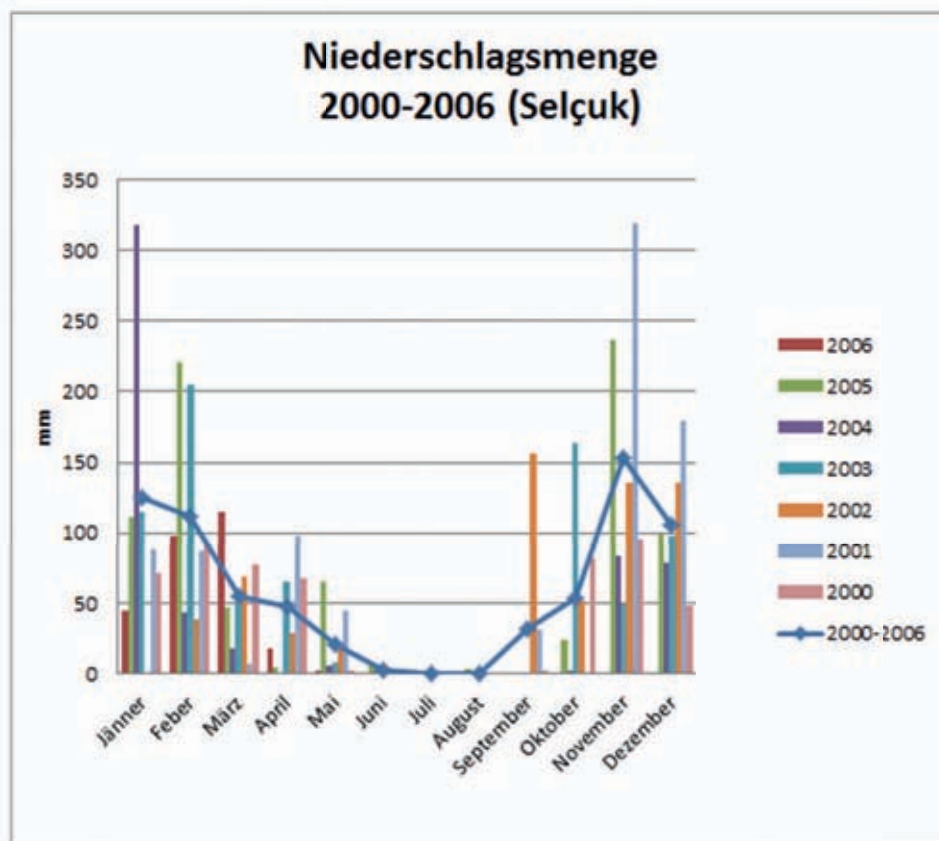

1 Monatsdurchschnittswerte von Niederschlag der Klimastation Selçuk aus den Jahren 2000–2006




2 Durch Niederschlagswasser geschädigte Mauerkrone des Bruchsteinmauerwerks




1 Weg des Niederschlagswassers an der Fassade



2 Wasserlachen im Bereich der Vorhalle und der Cella nach starken Niederschlägen

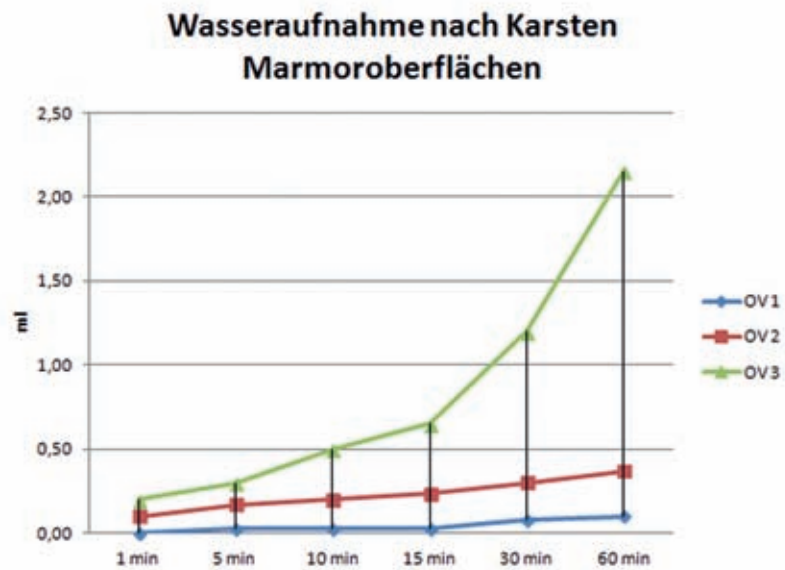

- 1 Ergebnisse der Wasseraufnahme mit dem ›Karsten'schen Prüfröhrchen‹ – Marmoroberflächen

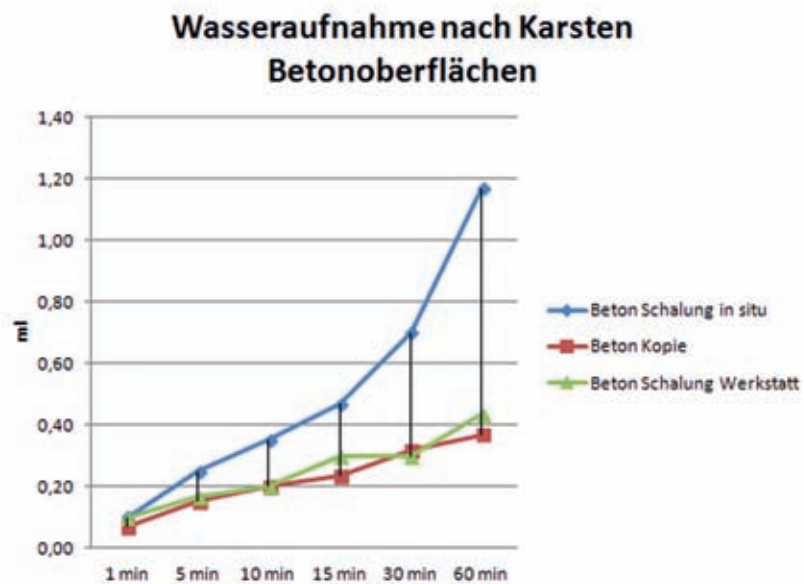

- 2 Ergebnisse der Wasseraufnahme mit dem ›Karsten'schen Prüfröhrchen‹ – Betonoberflächen



1 Oberseite des östlichen Pfeilerkapitells **025K** mit sichtbaren Vertikaldübeln zu den darüberliegenden Architraven (**040A. 089A**)



2 Polyesterharz in der Lagerfuge zwischen Basis **023B** und Postament **022B** des östlichen Pfeilers



3 Vertikales Rissystem an der Nordseite von Kapitell **018K**



4 Unterseite des östlichen Bogenansatzes **039AF** mit zwei Dübelverbindungen zum Architrav




1 Verklammerung zwischen Architrav **040A** und **089A** an der Oberseite




2 Verklammerung an der Oberseite des Bogens



3 Ansicht der Stoßfuge von **033AF** mit dem Dübel im oberen Drittel

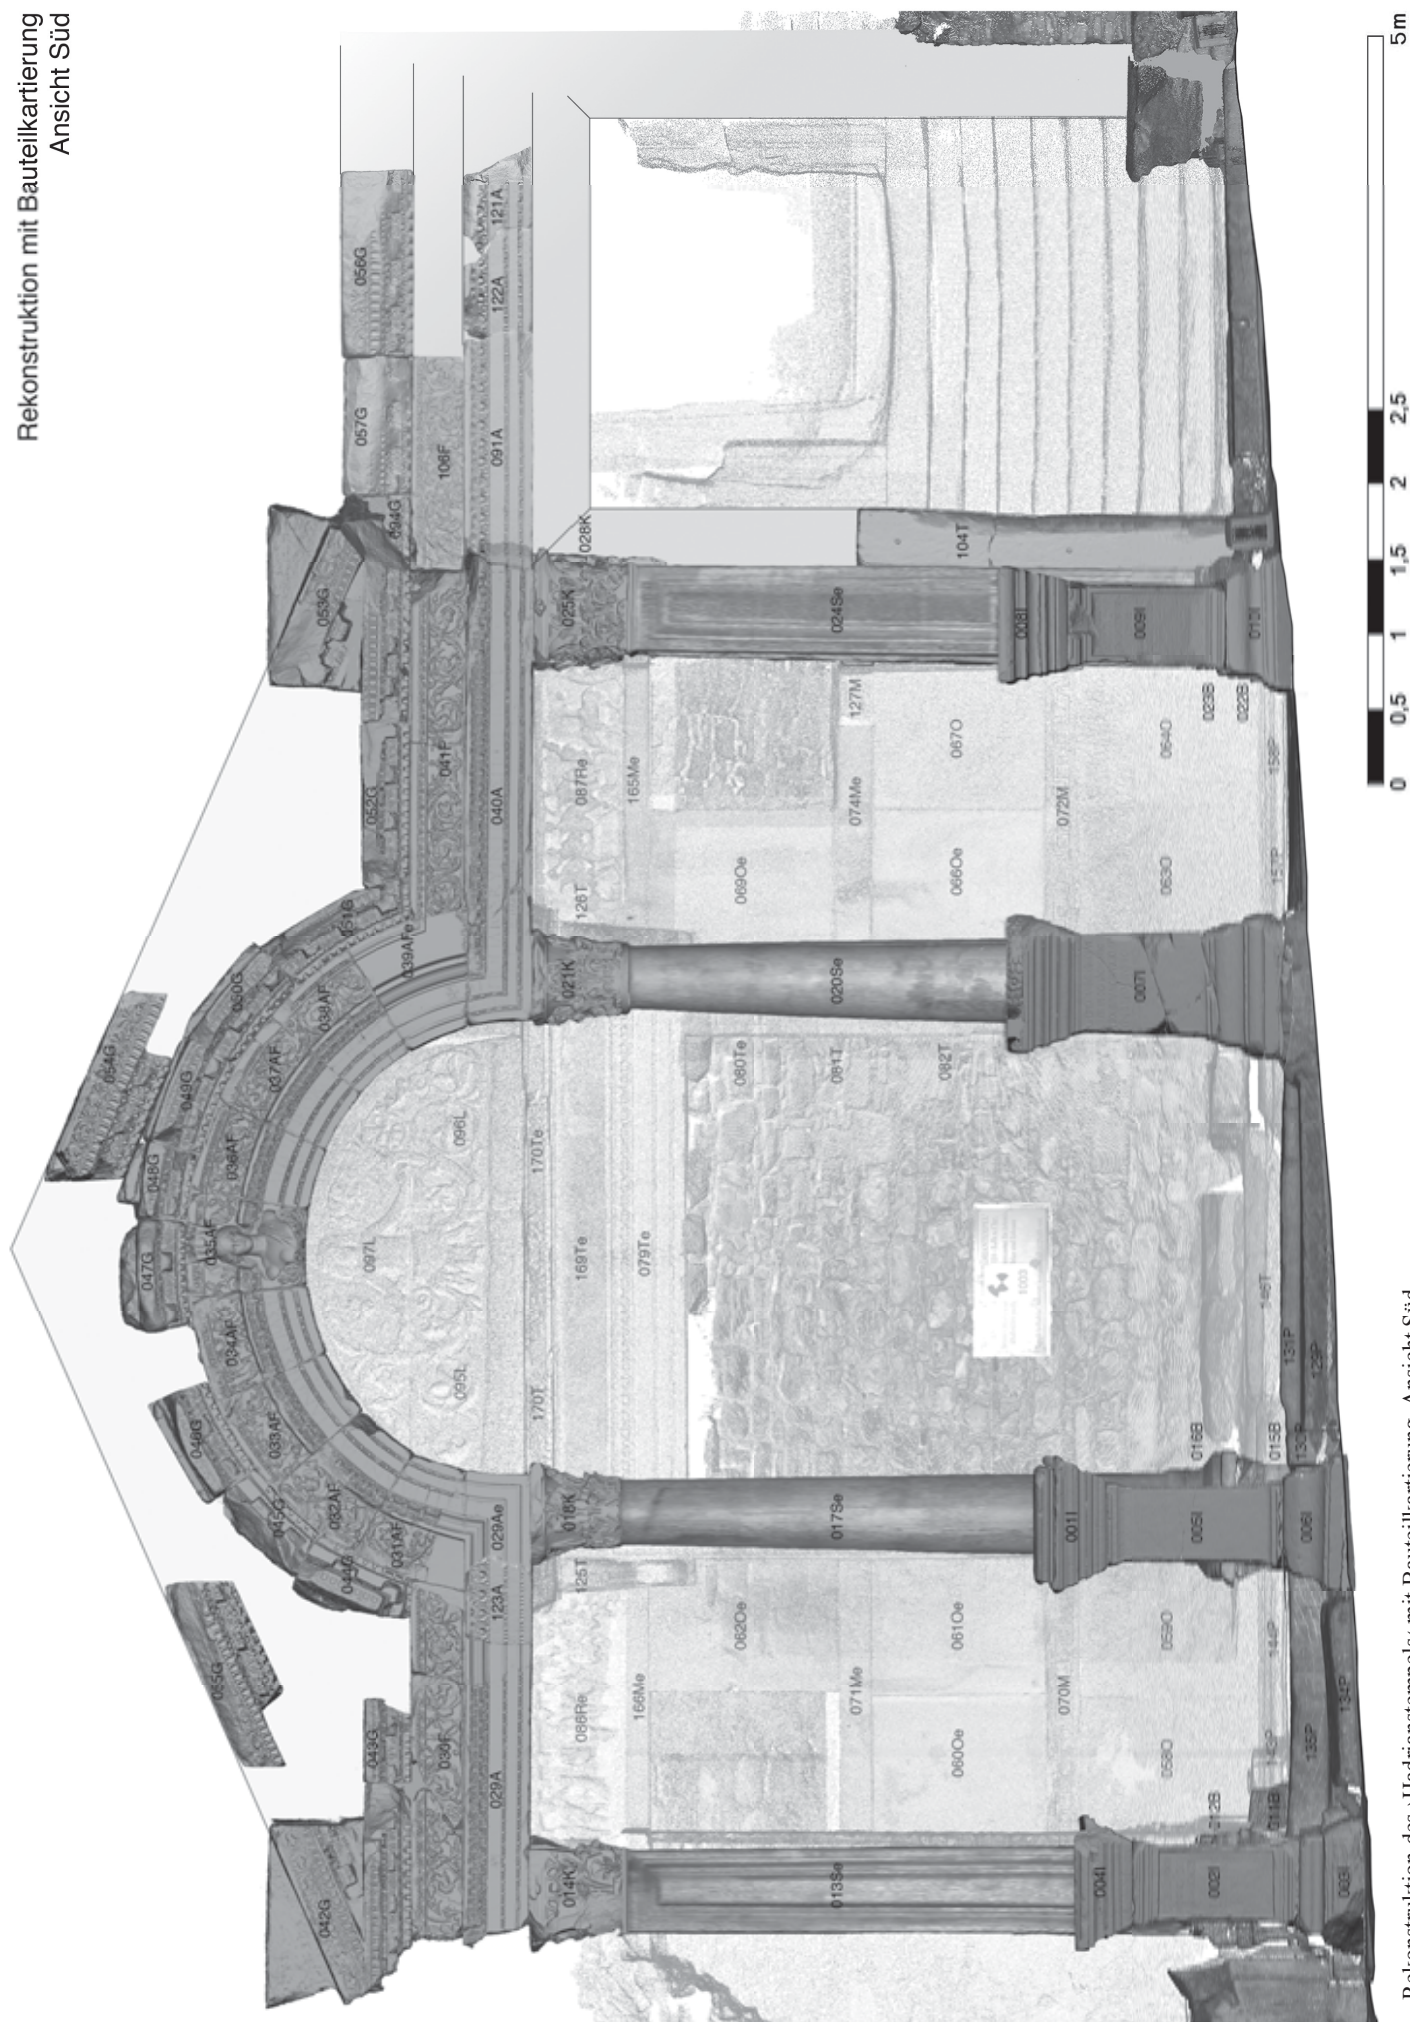



Rekonstruktion mit Bauteilkartierung
Schnitt A-A'

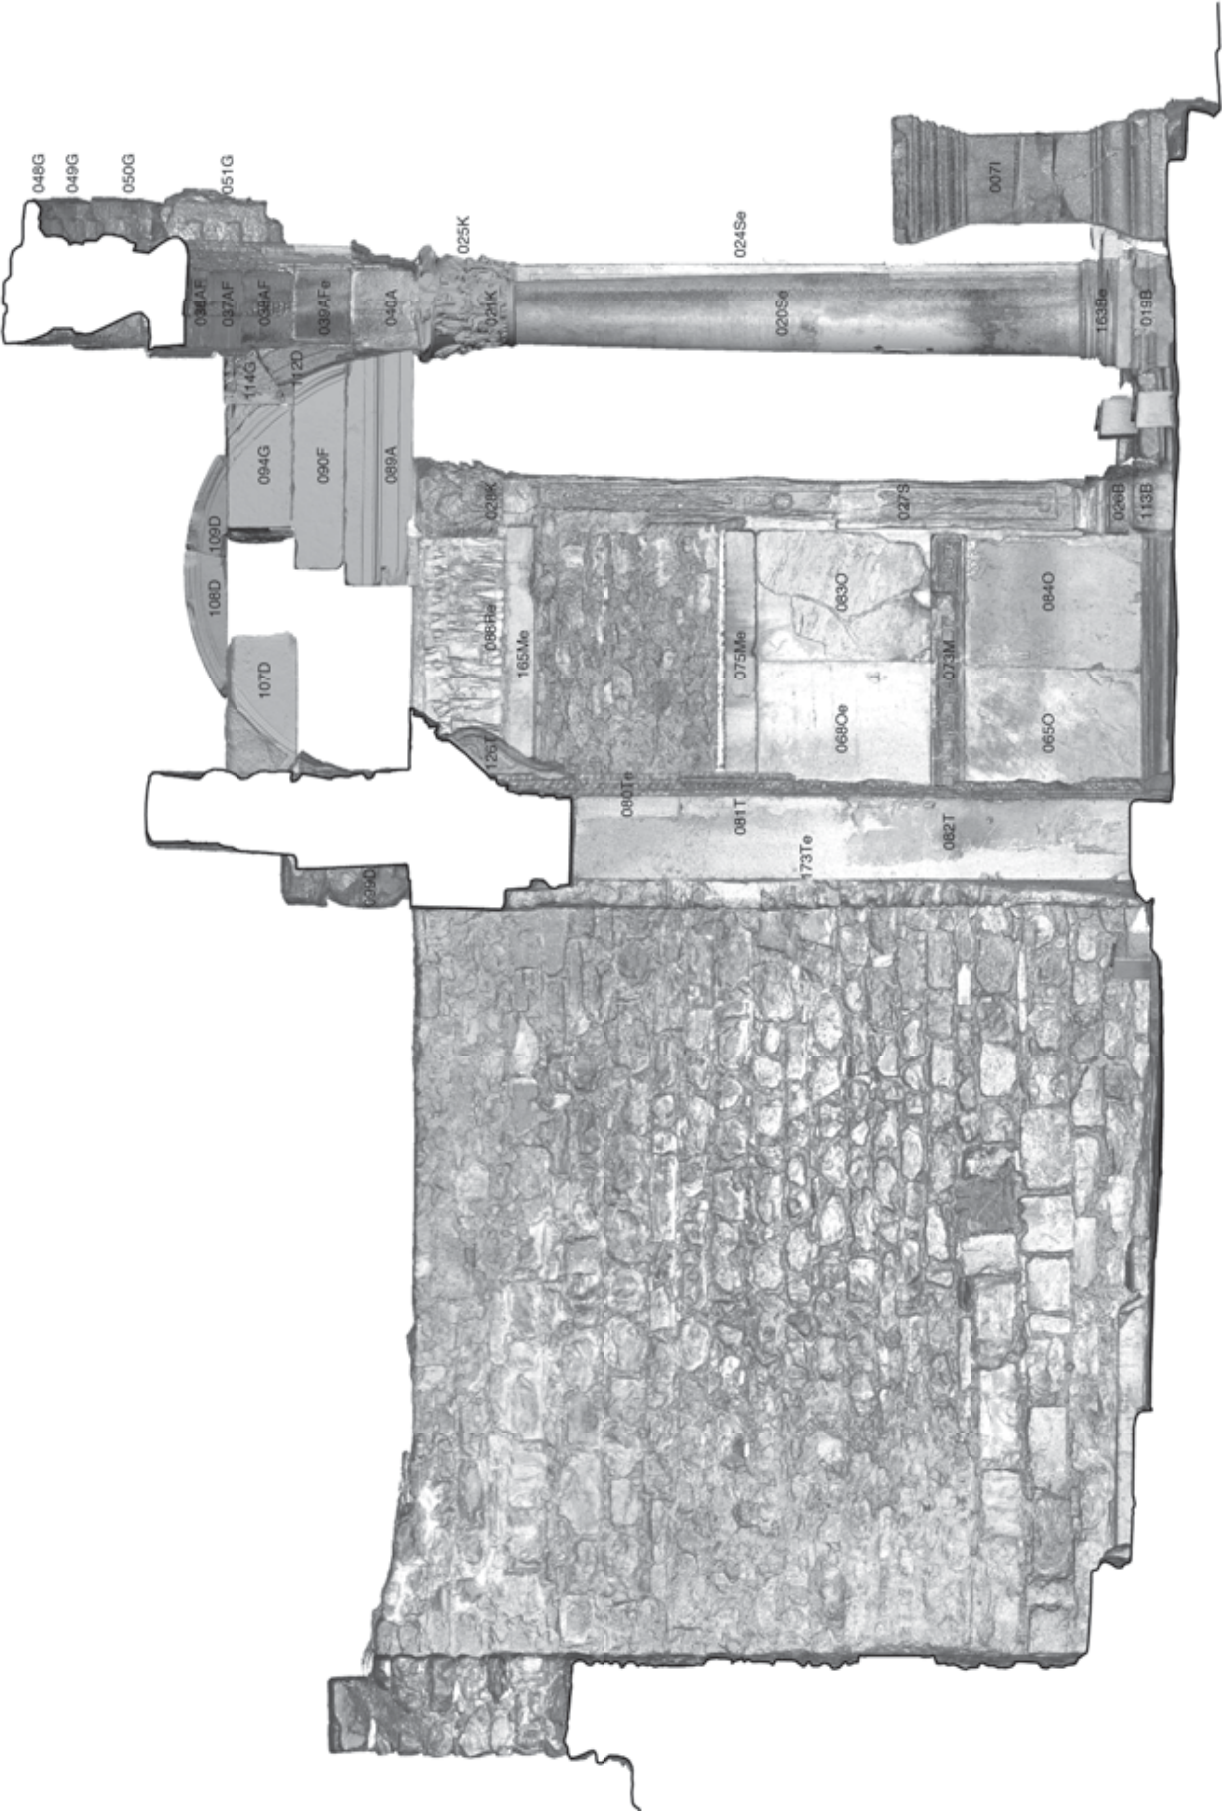


Rekonstruktion des ›Hadrianstempels‹ mit Bauteilkartierung, Schnitt A-A' (vgl. Taf. 210)

Rekonstruktion mit Bauteilkartierung
Schnitt B-B'

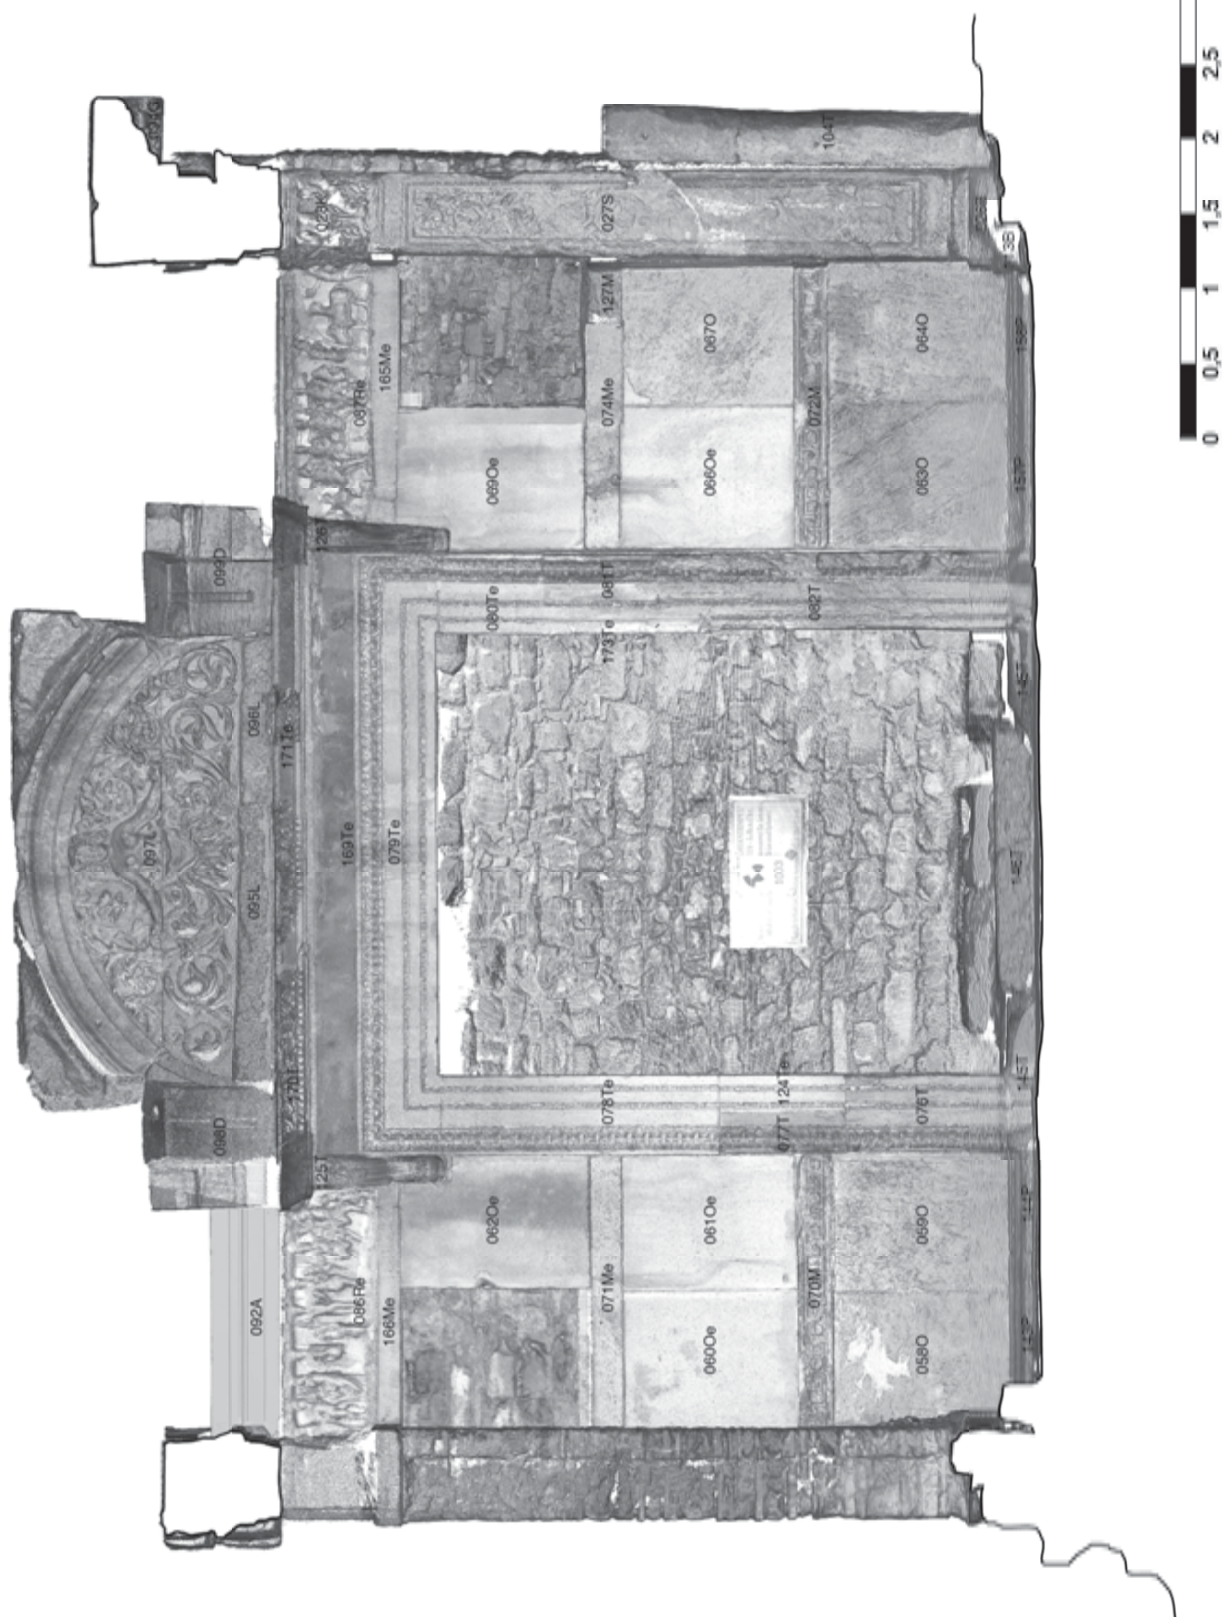

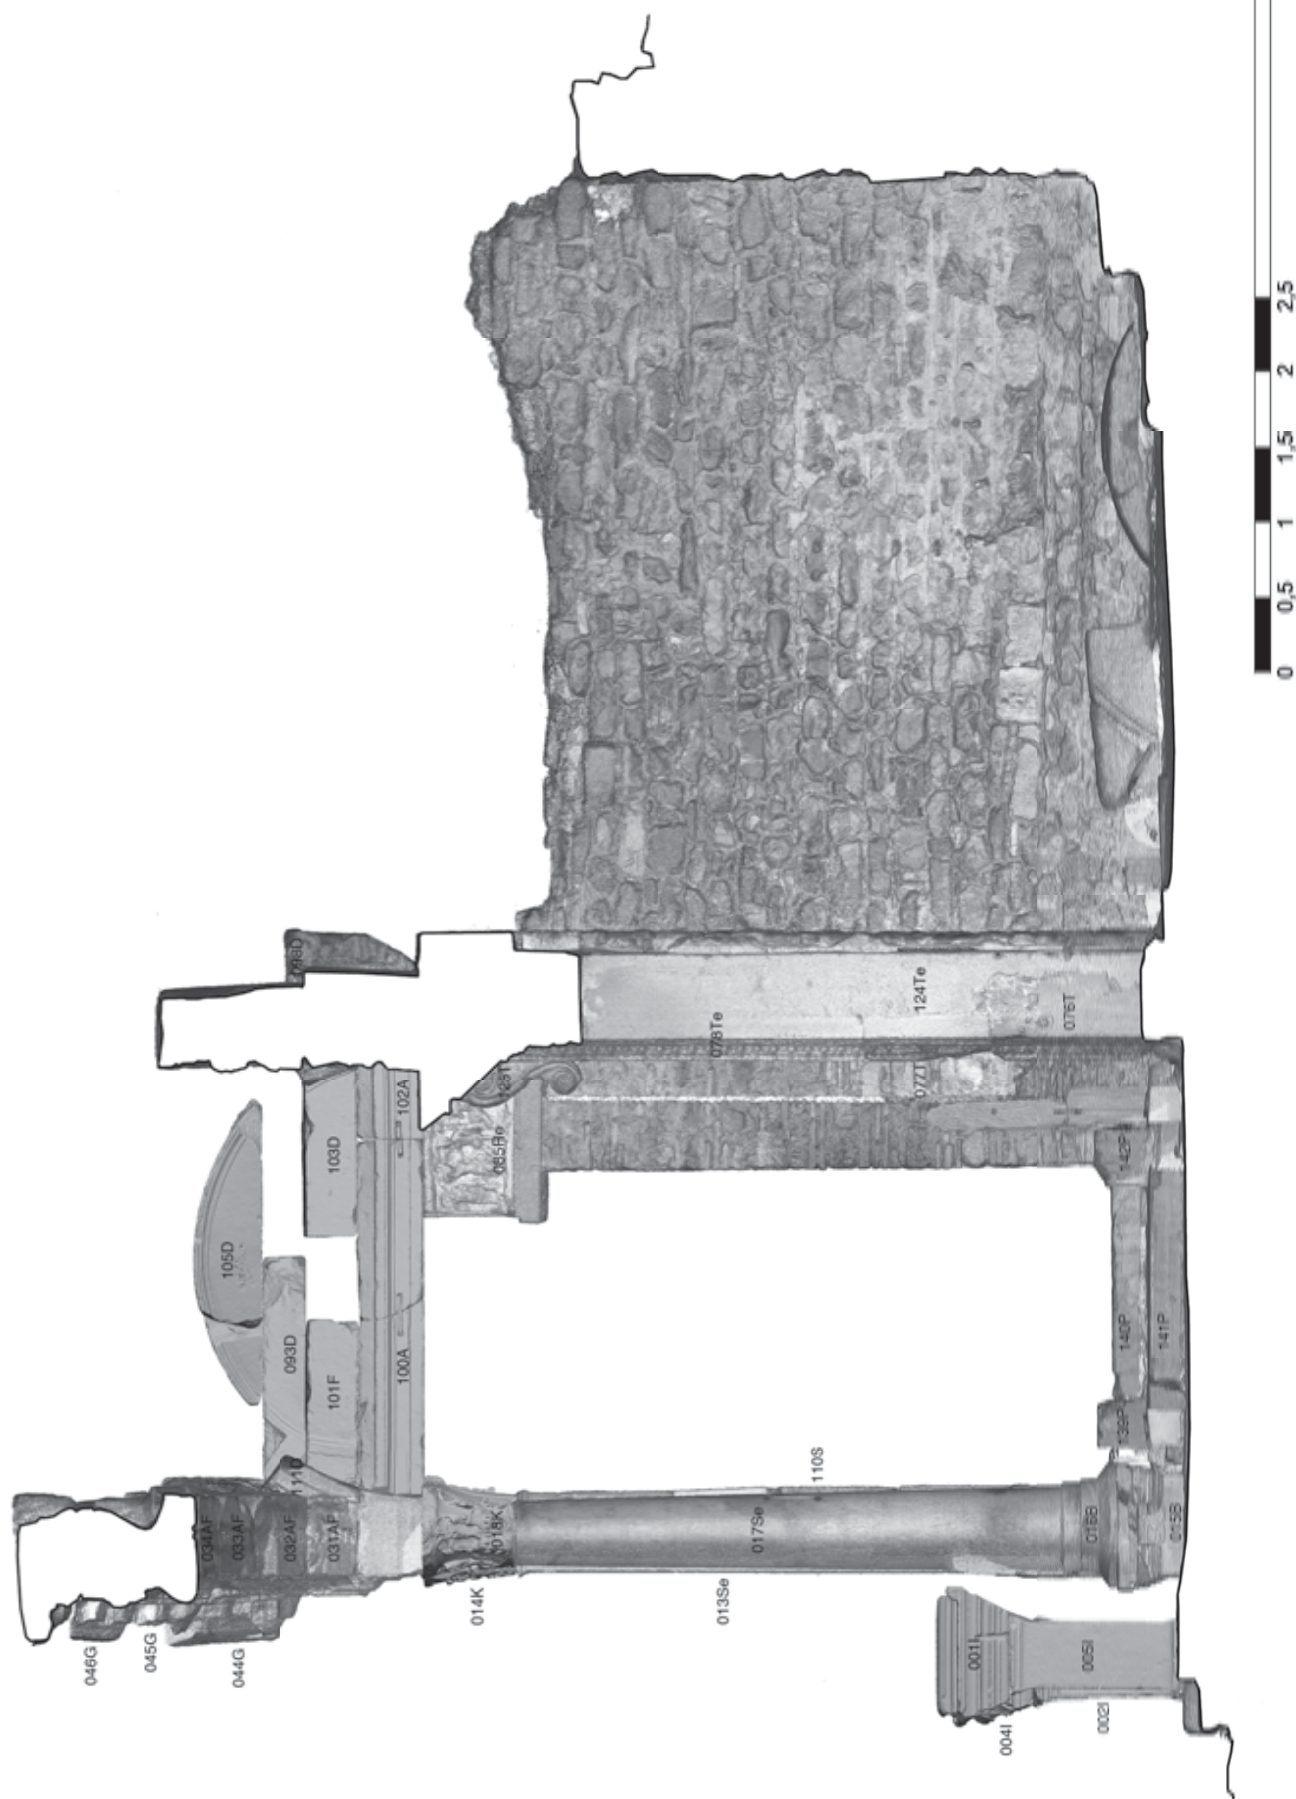


Rekonstruktion des ›Hadrianstempels‹ mit Bauteilkartierung. Schnitt F–F' (vgl. Taf. 210)

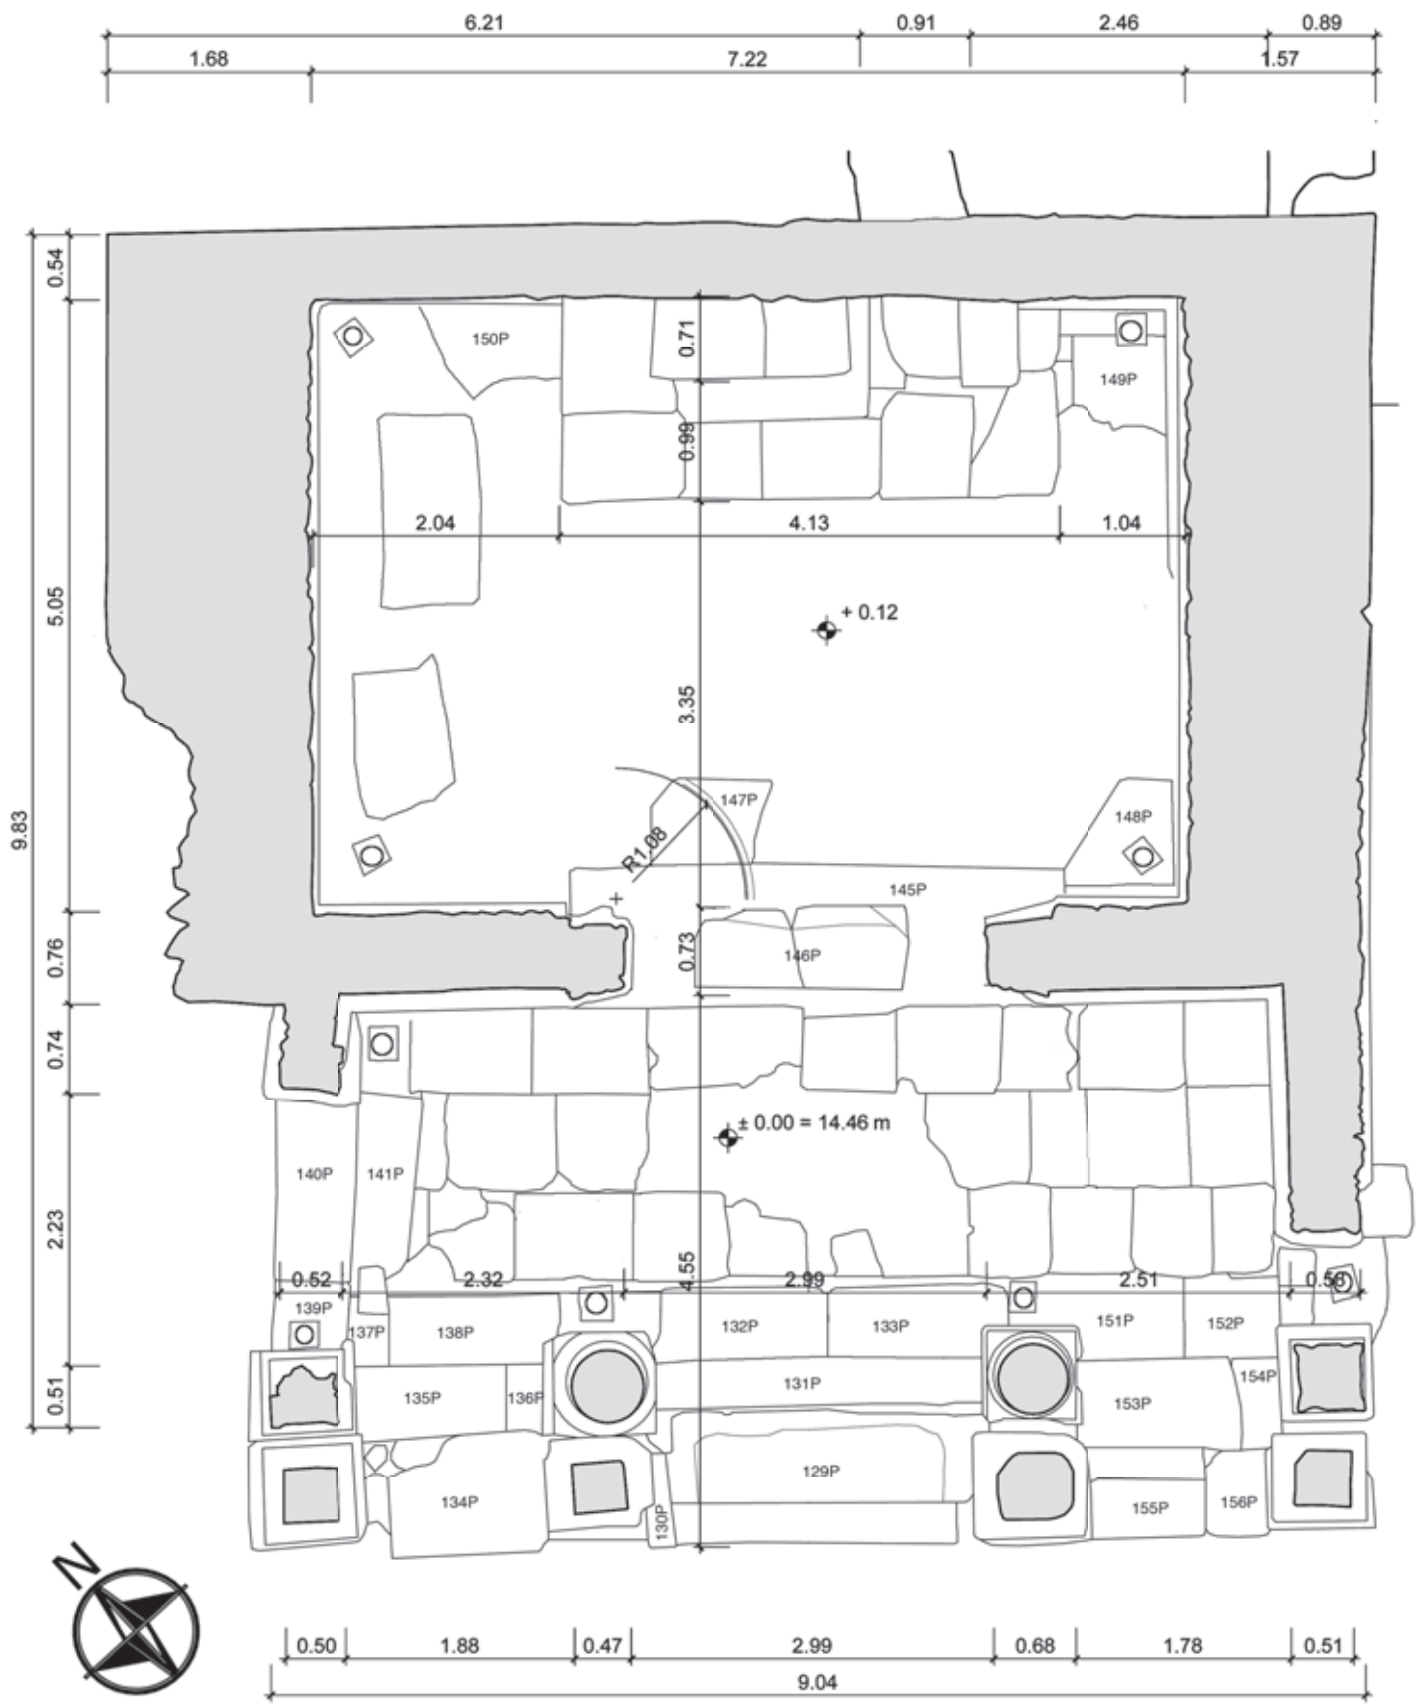


Grundriss mit Blockkartierung

Rekonstruktion mit Bauteilkartierung
westlicher Schildbogen

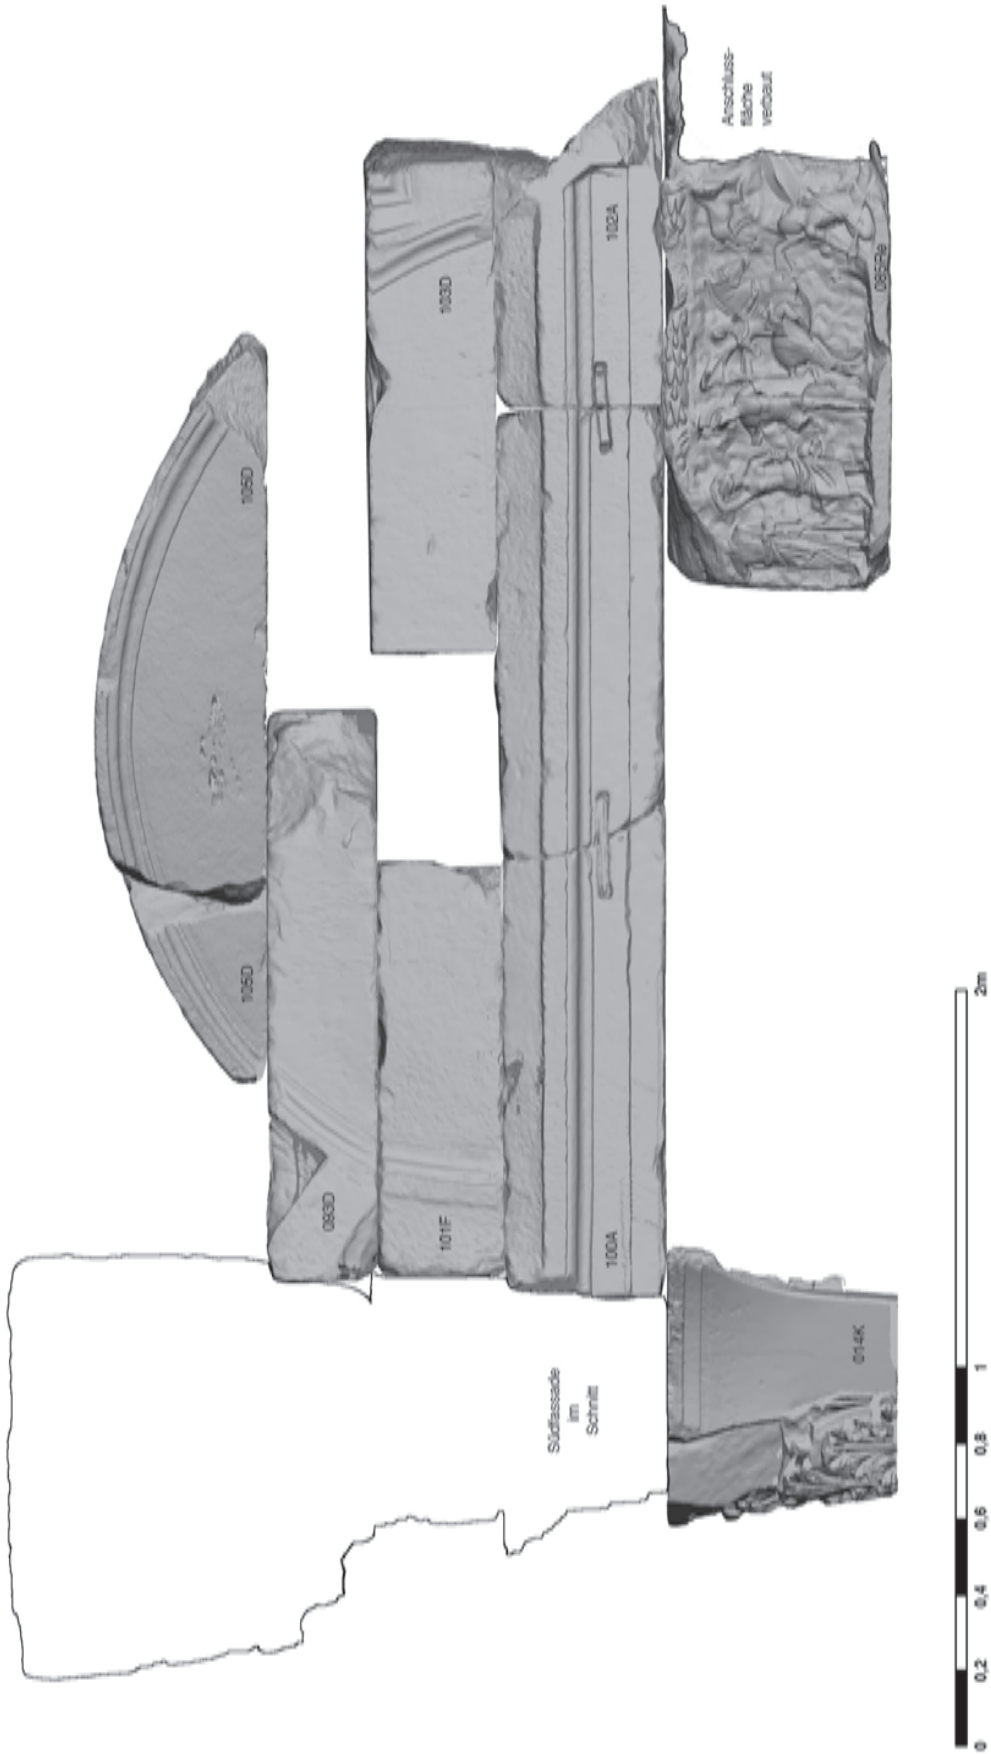


Rekonstruktion mit Bauteilkartierung. Westlicher Schildbogen

Rekonstruktion mit Bauteilkartierung
östlicher Schildbogen

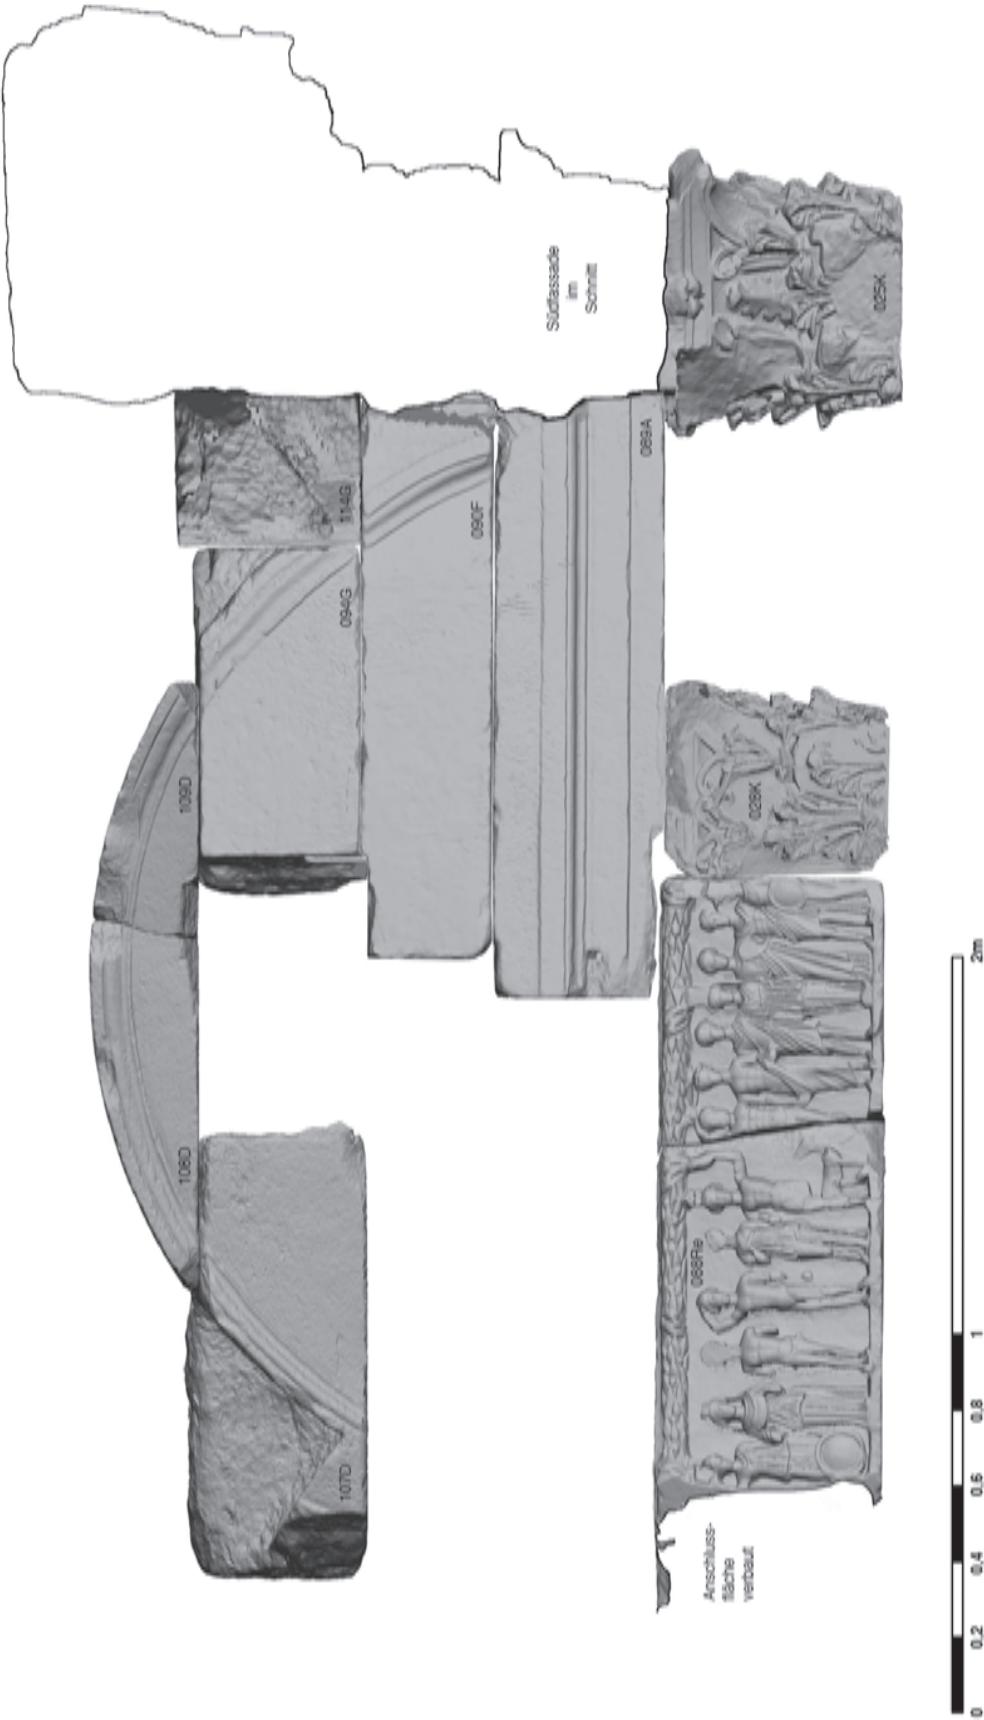

Rekonstruktion Bauteilkartierung. Östlicher Schildbogen

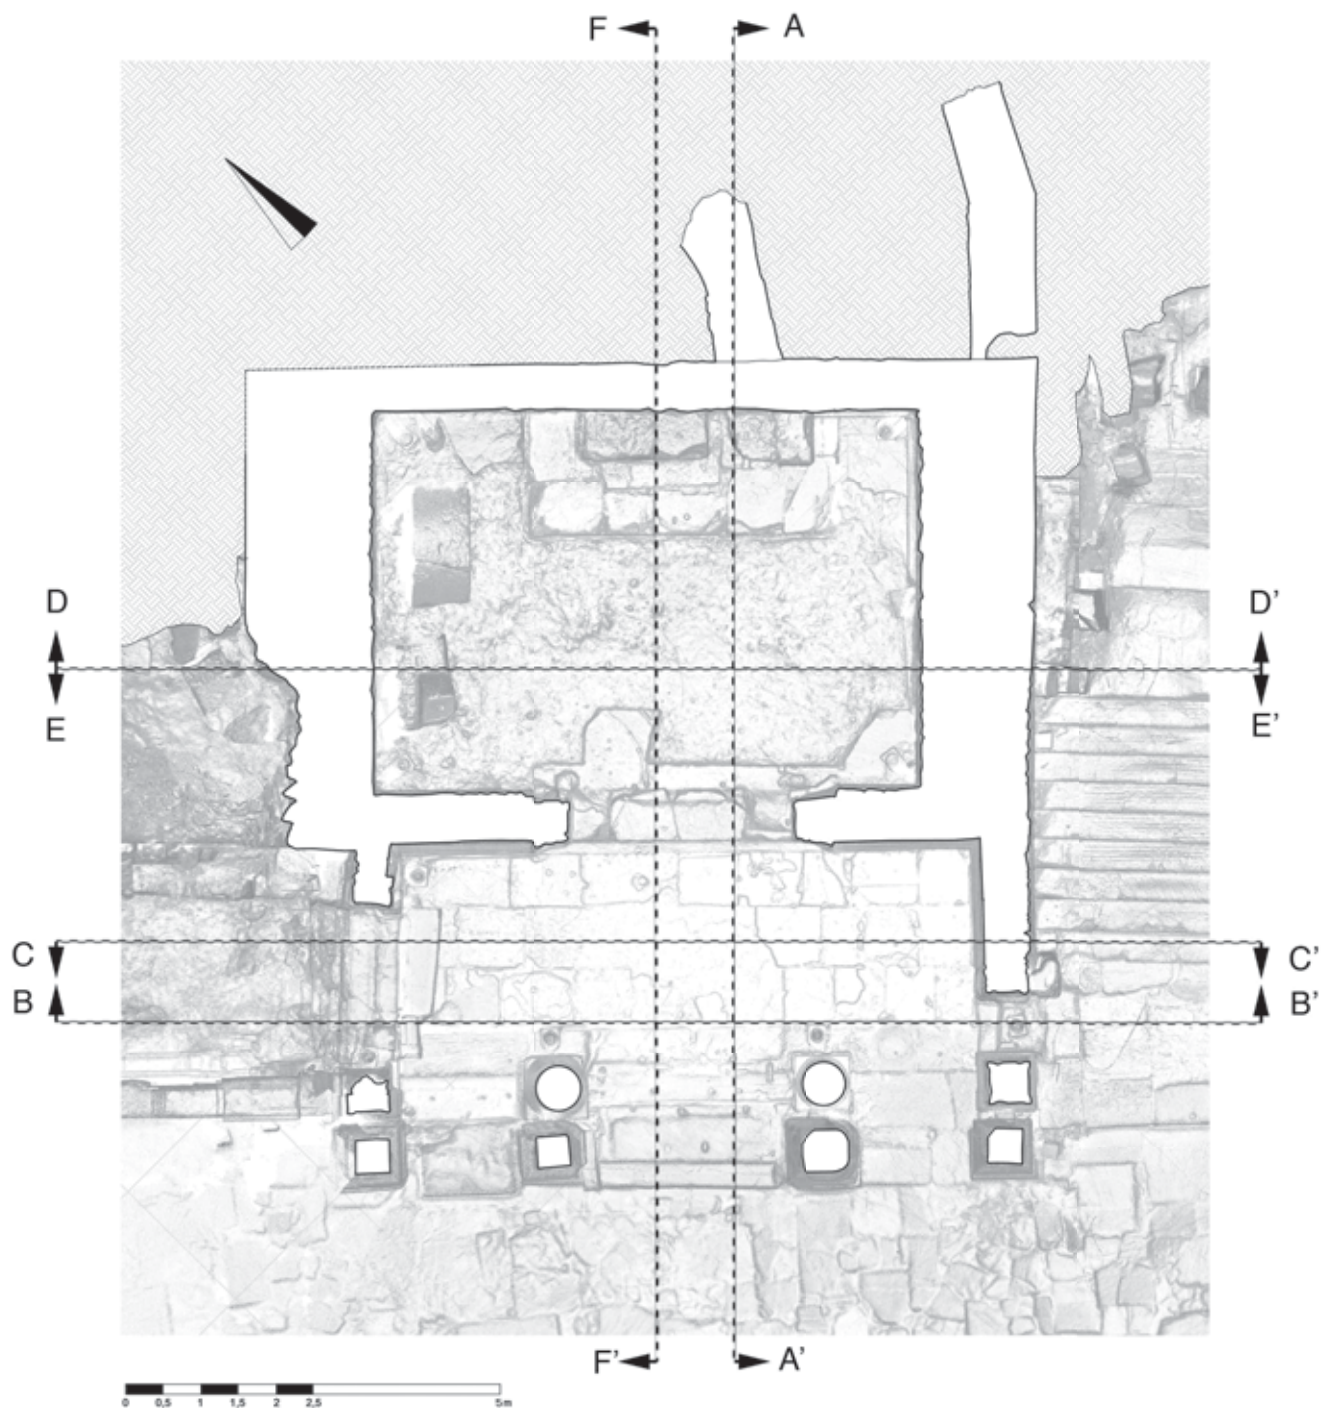

Grundriss mit Position der rekonstruierten Gebäudeschnitte (vgl. Taf. 203–209)



Rückseite



Draufsicht




Ansichtsseite



›Hadrianstempel‹. Zusammenstellung von 029A, 121A und 122A



1 Gespitzte Hinterseite des Kopfprofils von **0041**

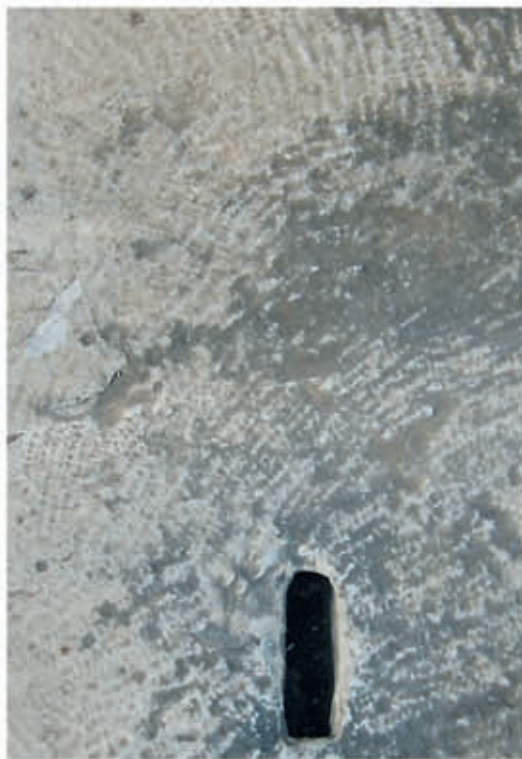

2 Grob gezahnte Lagerfuge des Architravs **100A** (Draufsicht)



1 Gehackte Oberfläche der Orthostaten **0630** und **0640**



2 Spuren eines feinen Zahneisens am Schriftfeld der Westseite (**0091**)



1 Spuren eines Schlageisens auf den Stegen von **073M**



2 Stark verwittertes Akanthusblatt **027S**






1 Wolfsloch, 053G



2 Dübelloch mit Gusskanal am Ansatz des Gurtbogens (111D)

Statuenbasis 001I. 002I. 003I

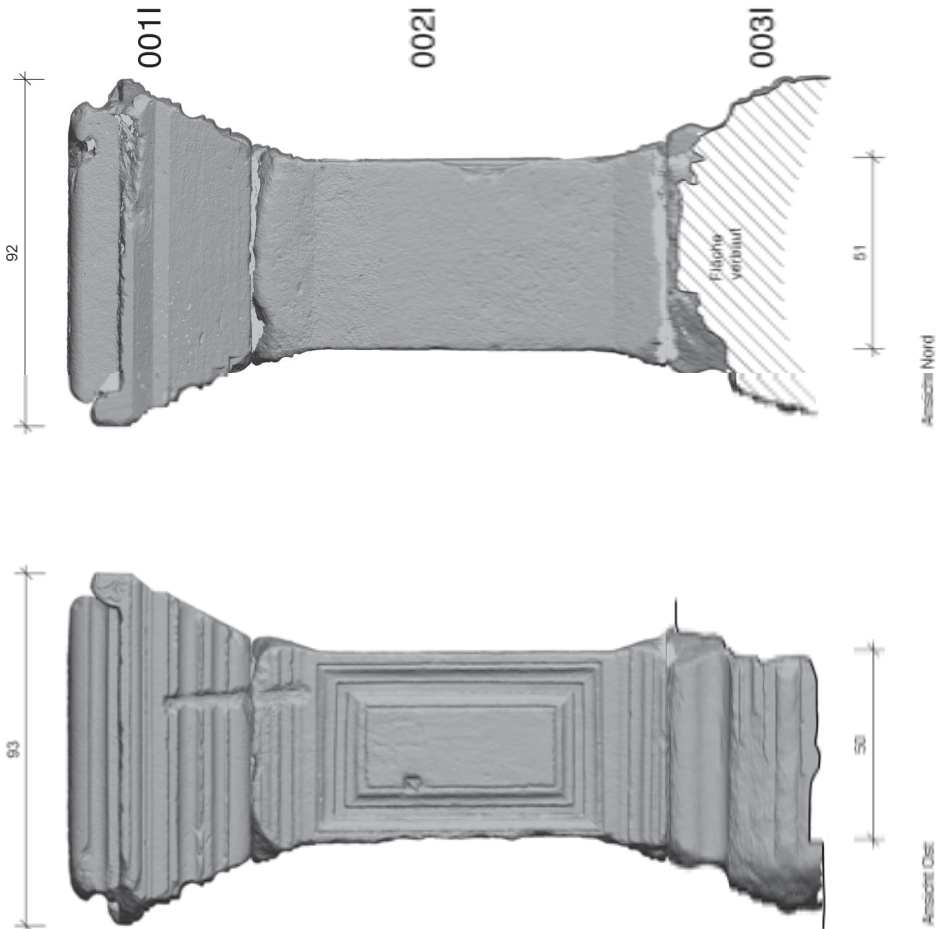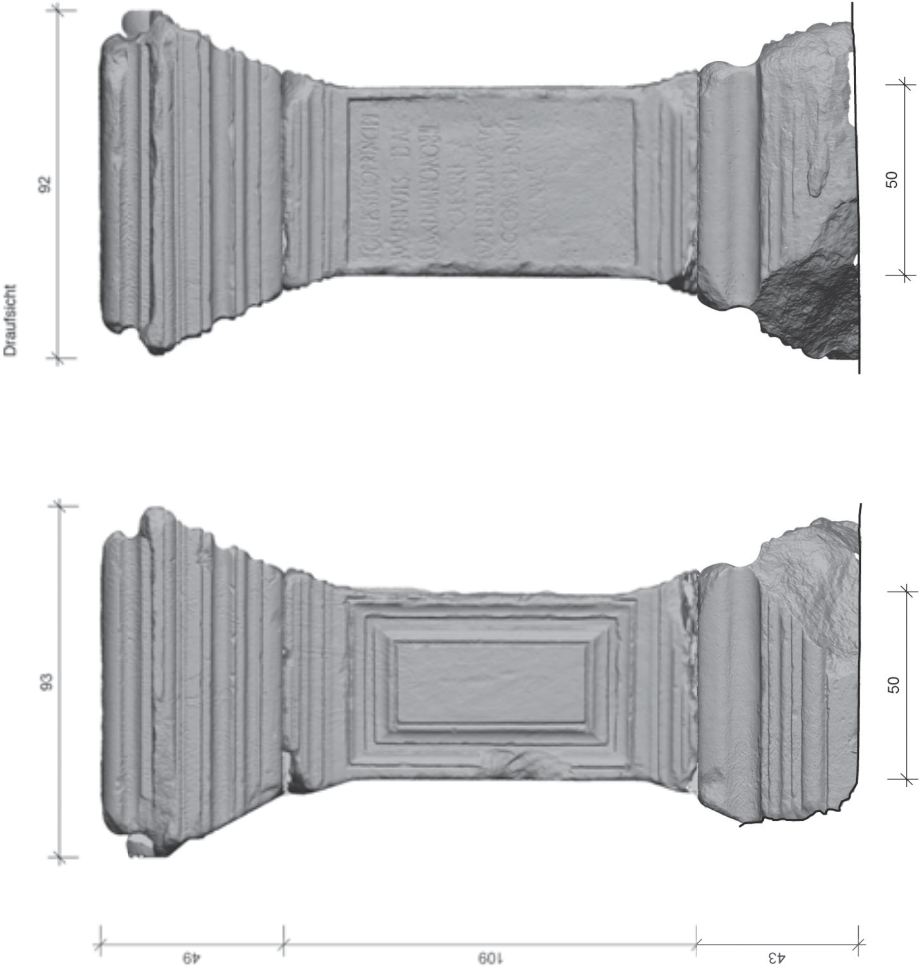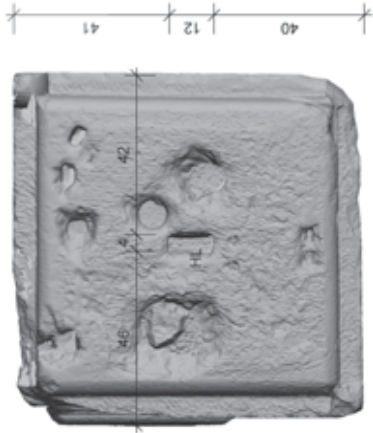

Ansichten der Statuenbasis 001I, 002I, 003I



1 Statuenbasis **001I**, **002I**, **003I**, Ansicht Süd



2 Statuenbasis **001I**, **002I**, **003I**, Draufsicht mit Fußfragmenten der Statue (Aufnahme aus dem Jahr 1956)




1 Statuenbasis **004I, 005I, 006I**, Ansicht Süd



2 Statuenbasis **007I**, Ansicht Süd




3 Statuenbasis **008I, 009I, 010I**, Ansicht Süd

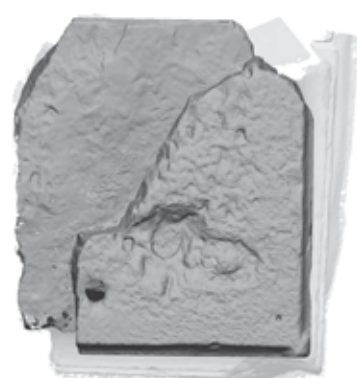



Draufsicht




Ansicht Süd



Ansicht West

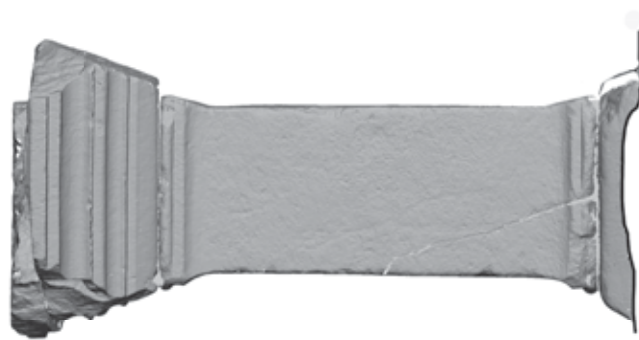

Ansicht Ost

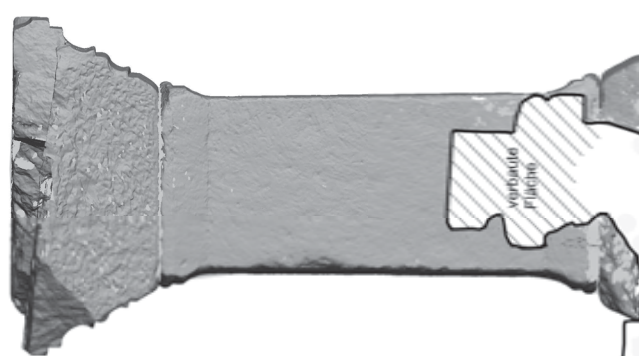

Ansicht Nord




004I

005I

006I

verbauete Fläche


Statuenbasis 0071

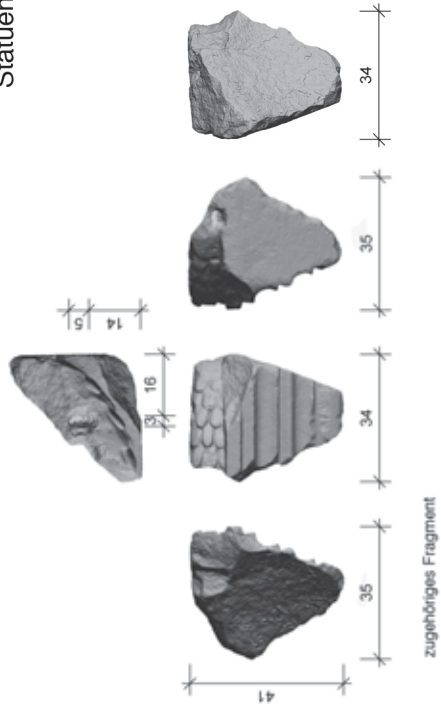


Draufsicht



zugehöriges Fragment

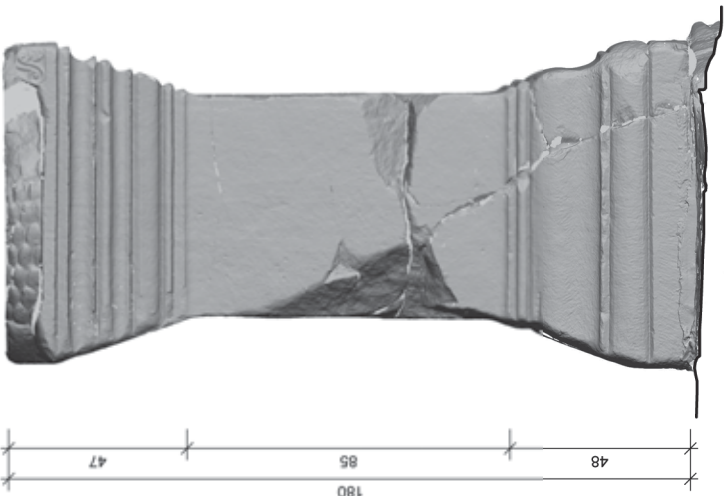


Ansicht West

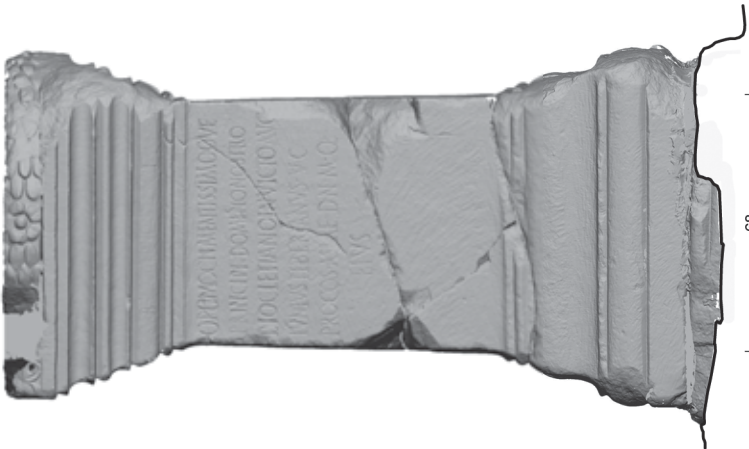

Ansicht Süd




Ansicht Ost

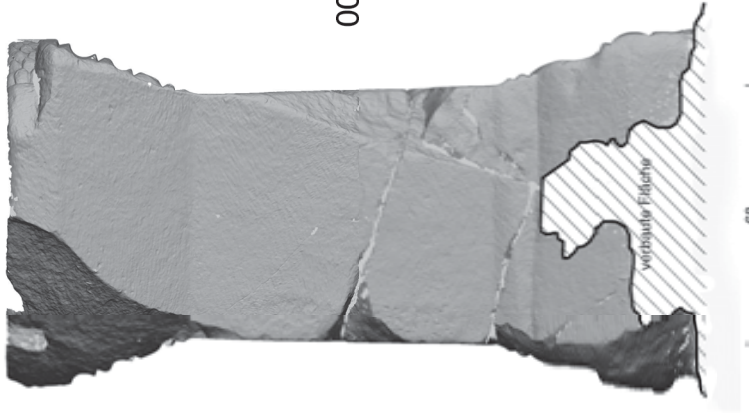

Ansicht Nord


0071

Statuenbasis 008I, 009I, 010I

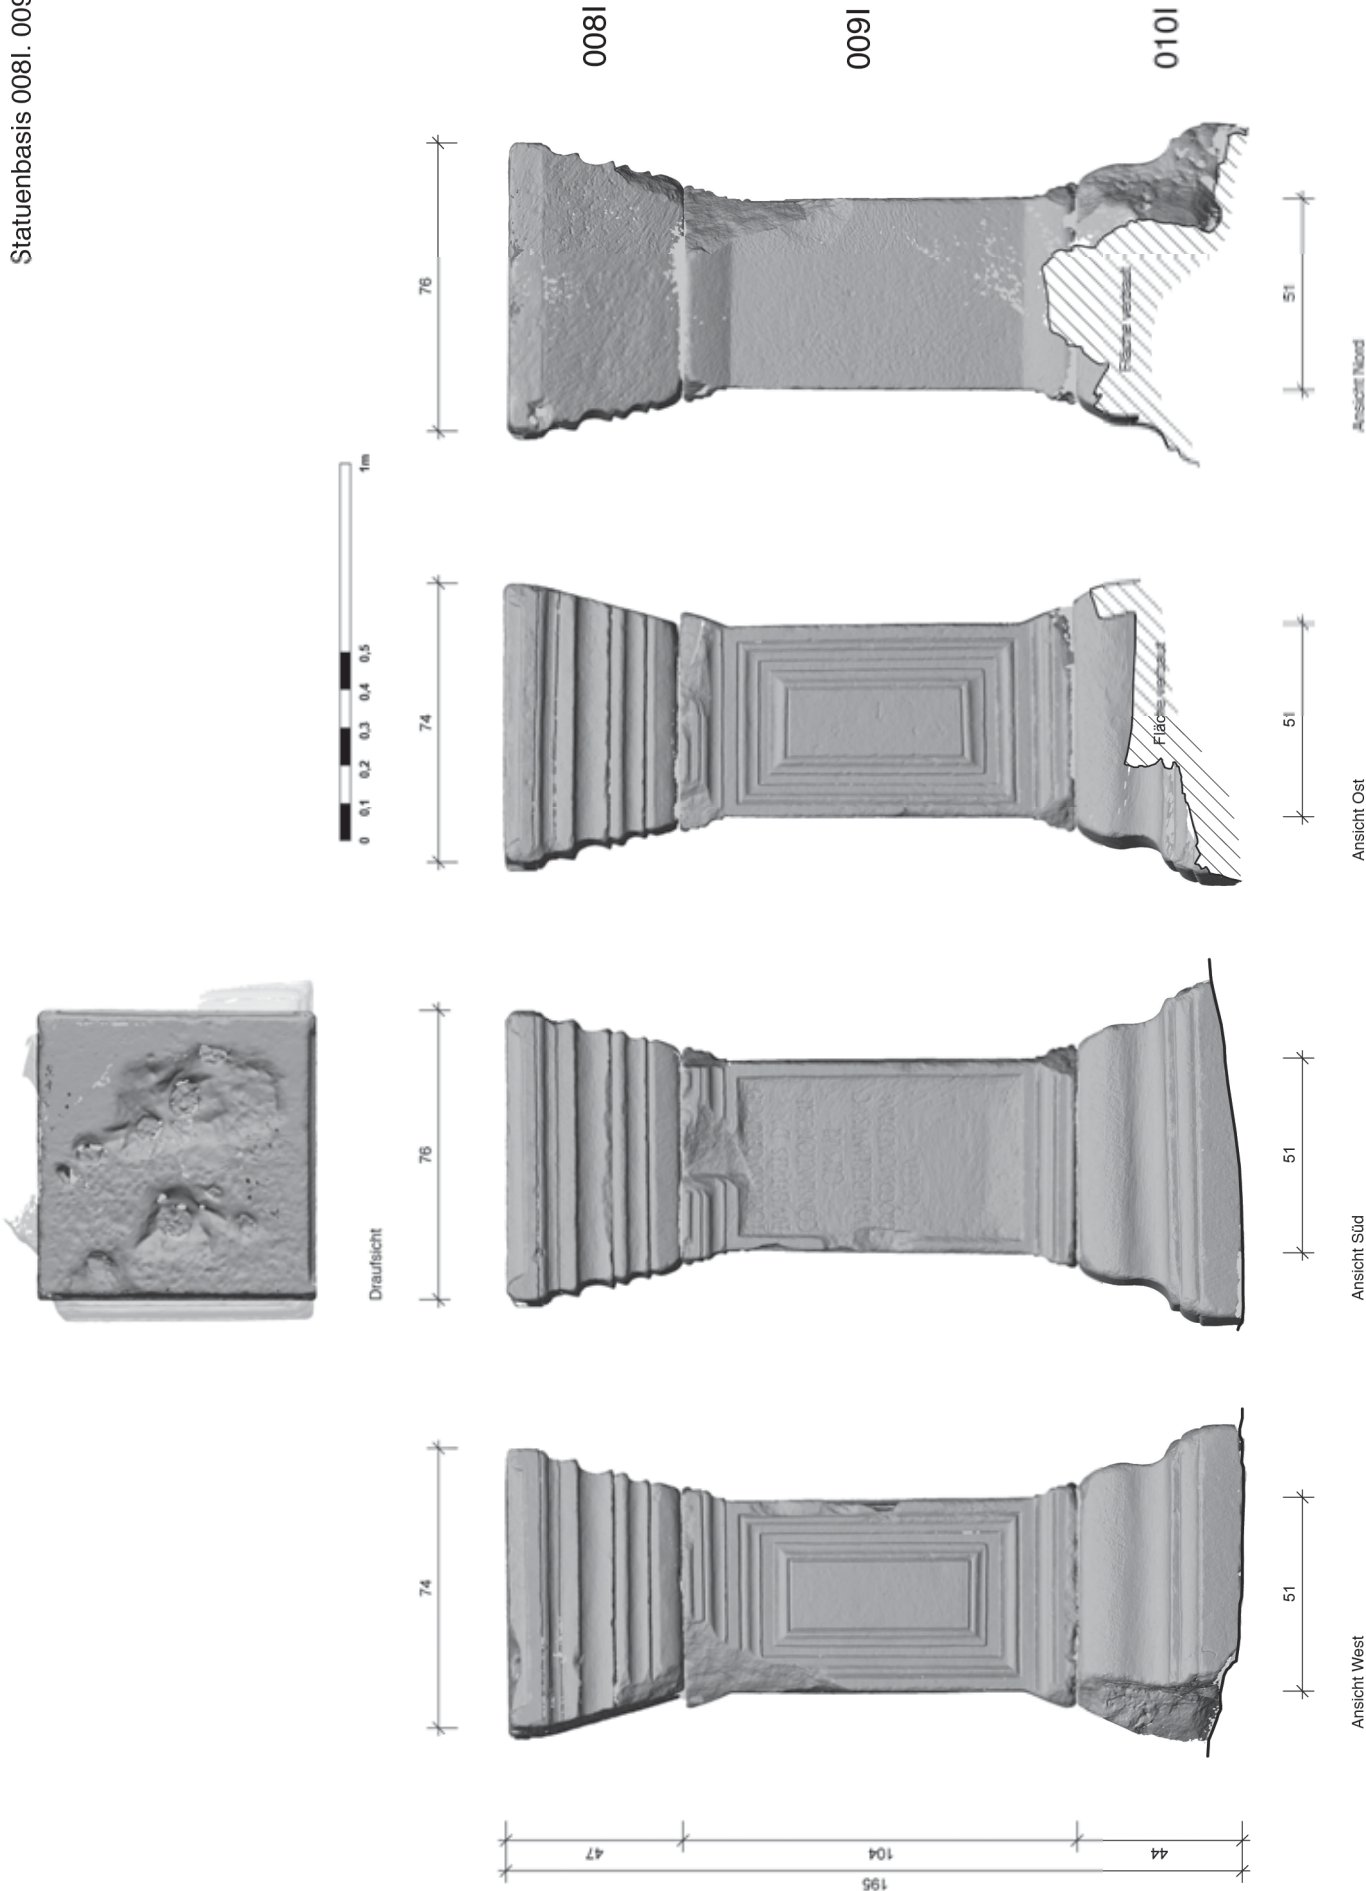


Ansichten der Statuenbasis 008I, 009I, 010I

Pfeilerbasis und -postament 012B, 011B
Säulenbasis und -postament 016B, 015B

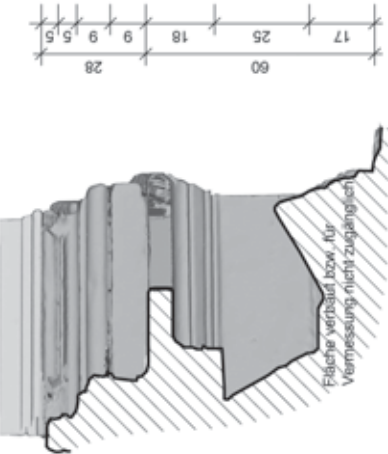


012B

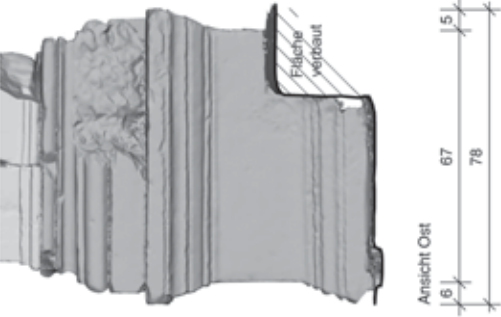

011B




Draufsicht

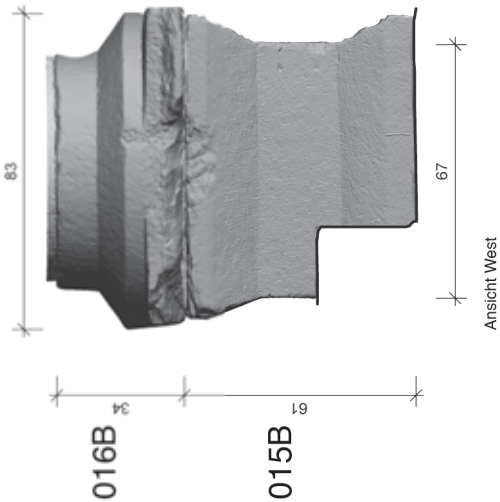


016B


015B

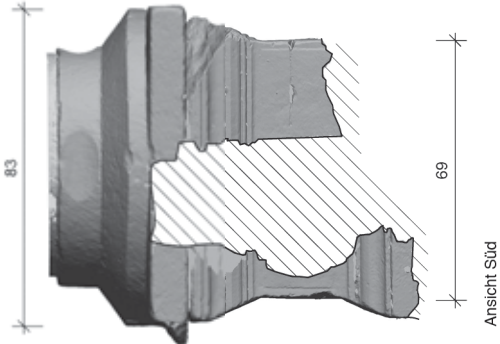

Ansicht Süd

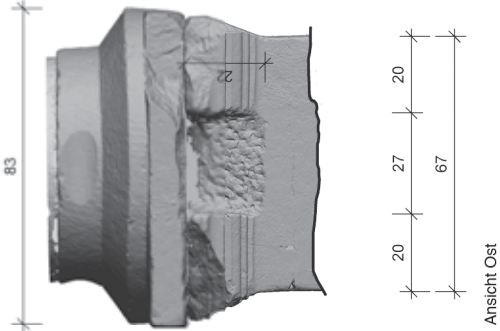


Ansicht Ost

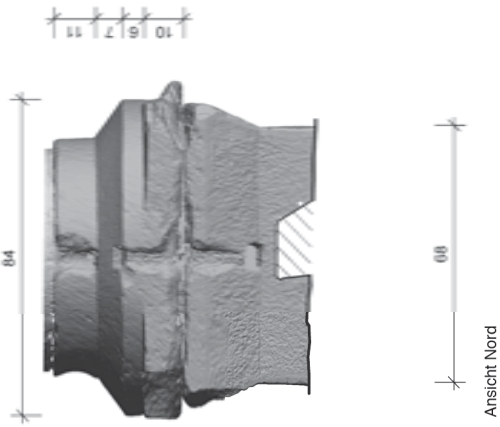

Ansicht Nord



1 Pfeilerpostament **011B**, Ansicht Ost

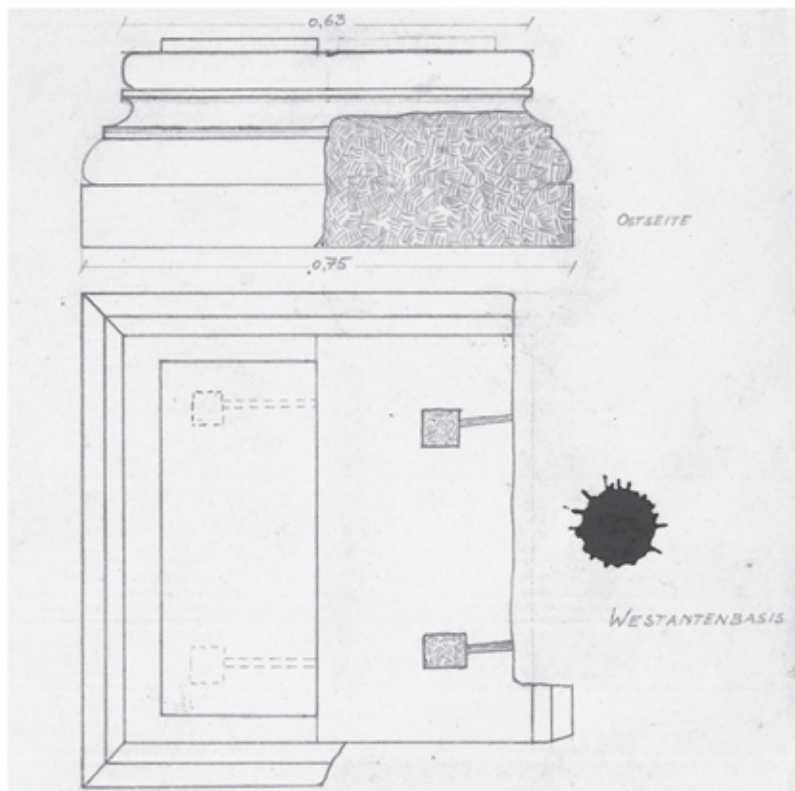

2 Pfeilerbasis **012B** (Zeichnung K. H. Göschl)



1 Säulenpostament und -basis **015B**, **016B**, Ansicht Nord



2 Säulenpostament und -basis **015B**, **016B**, Ansicht Ost